

BLOCS-PORTES BOIS VA ET VIENT SUR PIVOT SPS LEVASSEUR

IMPORTANT COMPLEMENT A LA NOTICE DE POSE : BE/NP/246

PREPARATION TRAVERSE HAUTE POUR MONTAGE SUR CLOISON PLAQUES DE PLATRE :


Relever la cote X comme indiqué ci-dessous :

1 vantail : X = distance entre le carter et le bord de l'huissérie opposée + 15 mm.

2 vantaux : X = distance entre les 2 carters – 5 mm.

Couper 2 montants d'ossature à la cote X.

Fixer les 2 montants boxés sur les omégas de fixation de la traverse haute.

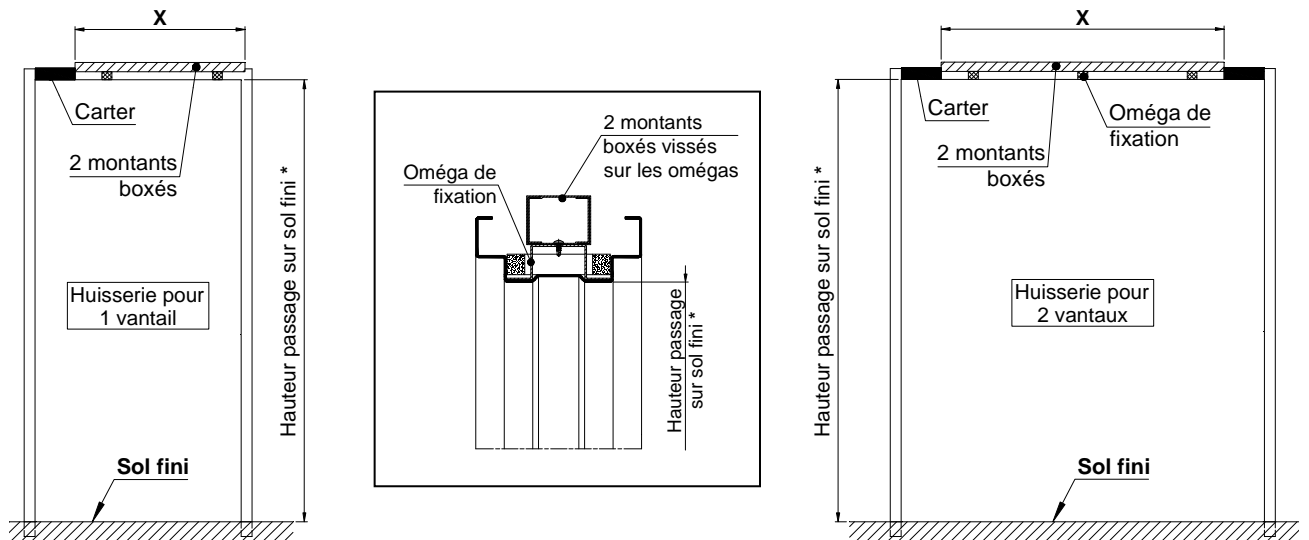

Respecter impérativement le positionnement de la traverse haute de sorte que:

* Hauteur passage sur sol fini = Hauteur ouvrant + 12mm

Monter l'ossature métallique.

